



Synsrapport

SynsID 28201270 (02-09-2021 kl. 09:11)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 10:42

Bilmærke	Renault	Model	Clio
(1) - Stelnummer	VF1BB1LEF37652098	(2) - Reg.nr og nationalitet	YX37555 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	144.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	02-09-2021 kl. 09:11 - Applus Danmark A/S - Norgesvej 5, 6100 Haderslev		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 51 % - 1. aksel	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, og affjedring, Affjedningsled, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - 1. aksel - venstre - krægningsstabilisator	Væsentlig fejl
1,1, 12, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseslanger, Væsentligt beskadigede eller slidte. - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningssøer og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningssystem.	Væsentlig fejl
5,2, 3, A, V	Aksler, hjul, Dæk, Dækstørrelse, belastningsevne, godkendelsesmærke eller hastighedsindeks ikke i overensstemmelse med kravene og påvirker trafiksikkerheden. - 2. aksel - begge	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Udstødningssystem skal skiftes.
Omløbsretning på bagdæk forkert.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.