



Synsrapport

SynsID 28526914 (02-11-2021 kl. 15:57)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 08:32

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	GOLF
(1) - Stelnummer	WVWZZZ1JZ3W194114	(2) - Reg.nr og nationalitet	CM51339 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	293.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	02-11-2021 kl. 15:57 - Dekra Bilsyn - Nørregade 36B, 8740 Brædstrup		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

2,1, 3, G, M	Styreapparat, Deles tilstand, Støvmanchet beskadiget. - styrekuglemanchet - højre - 1. aksel	Mindre fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - nærlysslygte	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring, Affjedringsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedringsled. - bærekugle - højre - 1. aksel	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningssystem og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningssystem. - midtpå	Væsentlig fejl
6,2, 1, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Tilstand, Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - panel - begge - udvendigt	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,04 lambda	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

2.1.3.G.M: Styreapparat, styrekugle, manchet, defekt 4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlysslygte, -, fejljusteret 5.3.4.A.V: Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng, slør, for stor
6.1.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem, -, utæt 6.2.1.A.V: Bærende elementer, sidepanel, zone C, tæret 8.2.1.2.C.V: Motor, støj, luftforurening mv., lambda-værdi, -, ukorrekt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.