



Synsrapport

SynsID 30451079 (02-11-2022 kl. 12:53)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 23:24

Bilmærke	SUZUKI	Model	SX 4
(1) - Stelnummer	TSMEYA21S00131919	(2) - Reg.nr og nationalitet	YK22442 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	168.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	02-11-2022 kl. 12:53 - FDM Test & Bilsyn - Firkovvej 22, 2800 Kongens		
(9) Synsvirksomhed	FDM Test & Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

5,3, 4, B, V	Aksler, og affjedring, Affjerdingsled, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - krægningsstabilisator - for - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 1, B, V	Aksler, og affjedring, Fjedre og stabilisator, Fjederkomponent er beskadiget eller har brud. - for - højre	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem. - for - bag	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, A, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Emissionen af forurenende luftarter overstiger de specifikke niveauer, som fabrikanten har angivet. 5,6 vol.%	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,38 lambda	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, D, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Aflæsning af OBD viser en alvorlig fejl.	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

8,2,1,2,D,V, udsødning både utæt og utilstrækkelig fastgjort.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.