



Synsrapport

SynsID 32136368 (13-09-2023 kl. 11:19)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 09:06

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	TOURAN
(1) - Stelnummer	WVGZZZ1TZ6W004846	(2) - Reg.nr og nationalitet	DT85159 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	337.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	13-09-2023 kl. 11:19 - Bilsyn Haderslev ApS - Christian x vej 1, 6100 Haderslev		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Haderslev ApS		
Synsart	Registreringssyn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 12, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseslanger \ Væsentligt beskadigede eller slidte. - venstre - 1. aksel	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring \ Affjedningsled \ For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedningsled. - bærekugle - venstre - 1. aksel	Væsentlig fejl
6,1, 1, B, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ Utilstrækkelig fastgørelse af forstærkningsplader eller befæstninger. - panel - højre - langsgående	Væsentlig fejl
6,1, 1, B, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ Utilstrækkelig fastgørelse af forstærkningsplader eller befæstninger. - panel - venstre - langsgående	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Tidligere rep af langsgående yderpaneler ikke lavet korrekt. Yderpaneler er løse i begge sider.
Plasticinderskærme i bag begge sider skal være afmont ved omsyn for inspektion af bagerste inderskærme.
Bremseskiver i for nærmer sig minimum slidgrænse - snarlig udskiftning må påregnes.
Billeddokumentation af tilstand på langsgående inderpaneler medbringes ved omsyn.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.