



Synsrapport

SynsID 32277830 (07-10-2023 kl. 11:33)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 04:31

Bilmærke	VOLVO	Model	V 70
(1) - Stelnummer	YV1SW614251520324	(2) - Reg.nr og nationalitet	XS59381 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	380.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	07-10-2023 kl. 11:33 - AUTO-SYN.DK ApS - Nørregade 17, 8410 Rønde		
(9) Synsvirksomhed	AUTO-SYN.DK ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

2,1, 3, G, M	Styreapparat \ Deles tilstand \ Støvmanchet beskadiget. - tandstang - manchet - højre	Mindre fejl
2,1, 3, G, M	Styreapparat \ Deles tilstand \ Støvmanchet beskadiget. - tandstang - venstre - manchet	Mindre fejl
5,3, 3, A, V	Aksler, og affjedring \ Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme \ Utilstrækkelig fastgørelse af komponent til chassis eller aksel. - bærekugle - højre - 1.	Væsentlig fejl
5,3, 3, A, V	Aksler, og affjedring \ Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme \ Utilstrækkelig fastgørelse af komponent til chassis eller aksel. - bærekugle - venstre - 1.	Væsentlig fejl
5,3, 3, A, V	Aksler, og affjedring \ Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme \ Utilstrækkelig fastgørelse af komponent til chassis eller aksel. - bøsning - svingarm - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 3, A, V	Aksler, og affjedring \ Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme \ Utilstrækkelig fastgørelse af komponent til chassis eller aksel. - højre - svingarm - 1.	Væsentlig fejl
5,3, 3, B, V	Aksler, og affjedring \ Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme \ Komponent med beskadigelse eller kraftig tæring. - bagbro - højre - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Udstødningsrør og lyddæmpere \ Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem.	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Beslag til bagbro tæret.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.