



Synsrapport

SynsID 32948041 (14-02-2024 kl. 17:05)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 09:03

Bilmærke	SUZUKI	Model	IGNIS
(1) - Stelnummer	TSMMHX81S00218106	(2) - Reg.nr og nationalitet	DE97099 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	200.045 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	14-02-2024 kl. 17:05 - Bilsyn Svendborg ApS - Gotlandsvej 9, 5700 Svendborg		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Svendborg ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt X

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

4,7, 1, A, M	Lygter, bagnummerpladelygte \ Tilstand og virkemåde \ Lygte kaster lys direkte bagud eller afgiver hvidt lys bagud. - begge	Mindre fejl
4,1, 2, A, V	Nærlysslygte, lys/mørkegrænse ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene - højre - nærlysslygte	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Positionsslysslygte, virker ikke - højre - positionsslysslygte	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, fastgørelse utilstrækkelig - bag	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, V	Drivaksel, manchete mangler, eller har brud - højre - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, F	Bærekugle, slør for stor, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes - 1. aksel - højre - bærekugle	Farlig fejl
2,4, 0, A, M	Styretøjsindstilling, ukorrekt, sporing ikke i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens data - 1. aksel	Mindre fejl
5,2, 3, E, V	Dæk, mønsterdybde utilstrækkelig, slidt ned til slidindikator - 1. aksel - højre - venstre	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Begge nummerpladelys lyser hvidt bagud, højre nærlys lys/mørke grænse ukorrekt, højre pos . lys virker ikke, udstødning skal sættes fast bag,
højre/ venstre drivakselmanchete defekt, højre bærekugle meget slør, sporing ukorrekt og begge fordæk skal skiftes,
Max hastighed til værksted 35 KM/T

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.